

VÁLVULA EGR 7518094 – PROBLEMA DE DIAGNOSIS

Algunos problemas relacionados con esta válvula EGR que se presentan a menudo son:

- El piloto de luz de avería encendido
- Válvula EGR bloqueada en posición de apertura o cierre total
- Código de avería P0400 genérico conectando el aparato de diagnóstico al OBD

Los citados problemas no son atribuibles a la nueva EGR montada; son debidos a la falta de actualización del software que hace que la centralita gestione con parámetros incorrectos la válvula EGR.

La solución es instalar una actualización del software de la centralita que se encuentra para Opel Zafira B a través de TIS2Web o bien en el Global TIS DVD 17.0, también para Opel Astra H y Vectra C siempre en el TIS2Web a partir del 22/03/2010.

Ante estos problemas, se aconseja dirigirse a un servicio autorizado Opel y solicitar la actualización del software de la centralita antes de atribuir el problema a un defecto de la nueva válvula EGR.

Recordemos que un mal funcionamiento de la válvula EGR -que es un componente del sistema de recirculación de los gases de escape sometido continuamente a la acción de los mismos- es solo una consecuencia del problema y no necesariamente la causa del mismo.

