

### Βαλβίδες EGR 7518259R/ 7518260R/ 7518271R

Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τα παραπάνω μοντέλα EGR είναι ότι το σήμα θέσεως παραμένει λάθος, παρά του ότι η διαδικασία προσαρμογής εκτελείται σωστά. Το θέμα αυτό παρατηρείται κυρίως στον κινητήρα 1.6 TDI.

Ωστόσο, πριν προχωρήσετε στην αντικατάσταση της βαλβίδας, συνιστάται να δοκιμάσετε την ακόλουθη διαδικασία:

- 1) Συνδέστε το διαγνωστικό εργαλείο στην θήρα OBD και ξεκινήστε το όχημα.
- 2) Κρατήστε τον κινητήρα στο ρελαντί μέχρι να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας, συνήθως δηλαδή όταν ο ανεμιστήρας παρεμβαίνει.
- 3) Με τον κινητήρα να έχει θερμανθεί προχωρήστε στο να σβήσετε το σφάλμα.
- 4) Ο κωδικός σφάλματος από εκείνη τη στιγμή δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχει.

Θα πρέπει να αντικαταστήσει τη βαλβίδα μόνο όταν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα και σε άλλα εξαρτήματα του κινητήρα.

**7518259R**



**7518260R**



**7518271R**

