

Lamentele inerenti ai codici 7506984, 7506985, 7507208 e 7507209.

Molte lamentele sono avvenute su questi codici ultimamente, il problema accusato era la **elevata rumorosità**.

Questa rumorosità non è da attribuire ad un difetto di fabbricazione, bensì ad un eccessivo sforzo della pompa carburante nel girare.

Infatti, molto spesso capita di trovare all'interno del serbatoio olio misto a gasolio. Questo mischiarsi è causato in primis da una precoce usura degli O-ring degli iniettori pompa, che non facendo più tenuta permettono all'olio motore di trafilare nel circuito di ritorno del gasolio.

Olio che si va a mischiare a gasolio rende quest'ultimo più denso, e di conseguenza la pompa carburante fa più fatica a spingerlo nel circuito.

Una pompa carburante che aspira con maggiore sforzo ha un assorbimento di corrente superiore alla normalità, una minor resa e, soprattutto, un **rumore più elevato**.

